

[ 異常時通報連絡の公表文 ( 様式 1 - 1 ) ]

**伊方3号機セメント固化装置脱水機の異常について ( 第3報 )**

24.4.2

原子力安全対策推進監  
(内線 2352)

[ 異常の区分 ]

国への法律に基づく報告対象事象	有 ・ <b>無</b> [評価レベル - ]	
県の公表区分	A ・ <b>B</b> ・ C	
外部への放射能の放出・漏えい	有 ・ <b>無</b> [漏えい量 - ]	
異常の概要	発生日時	24年3月21日14時37分
	発生場所	1号・2号・3号・共用設備
		管理区域内 ・ 管理区域外
種類	・ <b>設備の故障、異常</b> ・ 地震、人身事故、その他	

[ 異常の内容 ]

3月21日(水)15時20分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。

- 1 定期検査中の伊方3号機において、3月21日(水)13時49分に試運転中のセメント固化装置の異常を示す信号が発信し、当該装置の脱水機が自動停止した。
- 2 その後、保修員が現場を点検したところ、14時37分に脱水機のハンドターニングが実施できないことを確認した。

[ その後の状況等 ]

3月21日(水)19時00分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。

- 1 当該装置は、プラントから発生した放射性液体廃棄物をセメントと混ぜ、ドラム缶に詰めて固化する装置であり、プラントの安全に影響を与えるものではない。
- 2 なお、異常発生時は、試運転中であり、放射性液体廃棄物は処理していなかった。

[ 以上第1報でお知らせ済み ]

[ その後の点検結果等 ]

3月26日(月)13時10分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。

- 1 その後、分解点検を行ったところ、脱水機の減速機内の潤滑油が少量しかなく、内部機構の一部が固着していることを確認した。
- 2 取替部品の準備ができ次第、交換することとする。

[ 以上第2報でお知らせ済み ]

[ 復旧状況等 ]

4月2日(月)12時00分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。

- 1 その後、固着していた部品を新品に交換し、脱水機の試運転を実施した結果、異常が認められなかったことから、4月2日(月)11時51分、通常状態に復旧した。
- 2 今後、引き続き、詳細調査を行う。
- 4 本事象による環境への放射能の影響はない。

県としては、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。

(伊方発電所及び周辺の状況)

[ 事象発生時の状況 ]

原子炉の運転状況	1号機	運転中(出力 % ) ・ <b>停止中</b>
	2号機	運転中(出力 % ) ・ <b>停止中</b>
	3号機	運転中(出力 % ) ・ <b>停止中</b>
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況		<b>通常値</b> ・ 異常値
周辺環境放射線の状況		<b>通常値</b> ・ 異常値

(参考)

## 1 国への法律に基づく報告対象事象

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。

国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、7から評価対象外までの9段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

## 2 県の公表区分

区分	内 容
A	安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態 (放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象 等) 社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態 (大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生 等) その他特に重要と認められる事態
B	<u>管理区域内の設備の異常</u> 発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化 原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき その他重要と認められる事態
C	区分A, B以外の事項

## 3 管理区域内・管理区域外


その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（3月間に1.3ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。

異常発生場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

# 伊方発電所情報 (お知らせ、第4報)





発信年月日	平成24年 4月 2日 (月) 12時00分
発信者	伊方発電所 稲瀬、
当該機	号機 (定格出力)
	発生時 状況
	1号機(566MW)・2号機(566MW)・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3号機(890MW)</span>
	<del>1. 出力 MWにて(通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中)</del> 2. 第13回 定期検査中
発生状況 概要	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">設備トラブル</span> ・ 人身事故 ・ 地震 ・ その他
	<p>1. 発生日時： 3月21日 14時37分</p> <p>2. 場 所： <u>3号機 原子炉補助建屋1階(管理区域内)</u></p> <p>3. 状 況：</p> <p>伊方発電所3号機は、第13回定期検査中のところ、3月21日13時49分に試運転中のセメント固化装置の異常を示す信号が発信し、当該装置の脱水機が自動停止しました。</p> <p>その後、保修員が現場を点検したところ、14時37分に脱水機のハンドターニングが実施できないことを確認しました。 [第1報にてお知らせ済み]</p> <p>当該装置は、プラントから発生した放射性液体廃棄物をセメントと混ぜ、ドラム缶に詰めて固化する装置であり、プラントの安全に影響を与えるものではありません。なお、異常発生時は、試運転中であり、放射性液体廃棄物は処理していませんでした。 [第2報にてお知らせ済み]</p> <p>その後、分解点検を行ったところ、脱水機の減速機内の潤滑油が少量しかなく、内部機構の一部が固着していることを確認しました。取替部品の準備ができ次第、交換することとします。 [第3報にてお知らせ済み]</p> <p>その後、固着していた部品を新品に交換し、脱水機の試運転を実施した結果、異常が認められないことから、本日11時51分、通常状態に復旧しました。</p> <p>今後、引き続き、詳細調査を行います。</p> <p>本事象による環境への放射能の影響はありません。</p>
運転状況	1号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">定検中</span> 2号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">定検中</span> 3号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">定検中</span>
備考	

# 伊方発電所 基本系統図

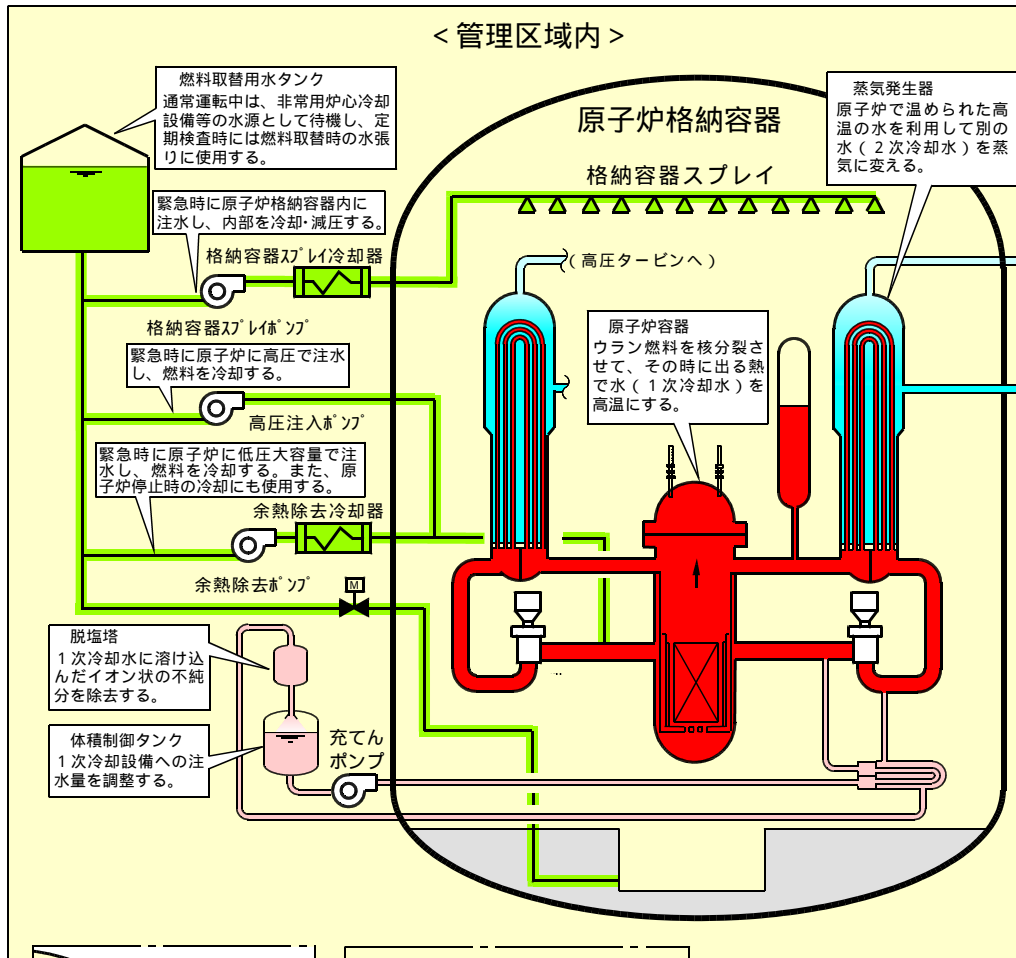


**[ 凡例 ]**

- : 原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（1次冷却設備）[放射性物質を含む]
- : 緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]
- : 1次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]
- : 蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（2次冷却設備）[放射性物質を含まない]
- : 管理区域 [原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(3月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所 [実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第1条第2項第4号に規定]

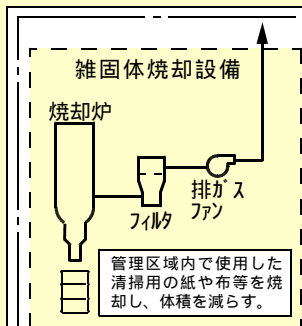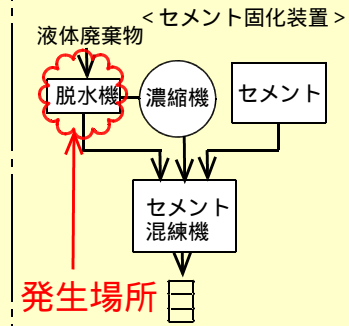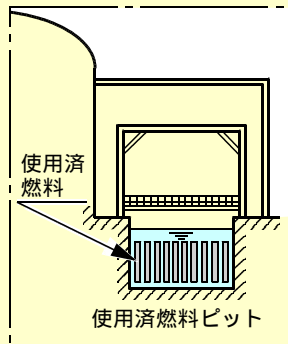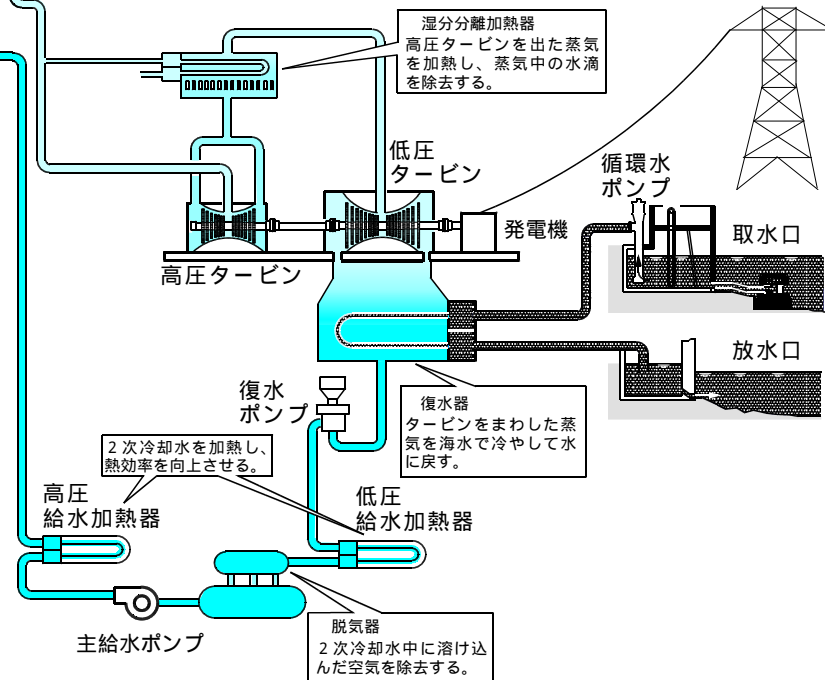

セメント固化装置脱水機まわり概略図

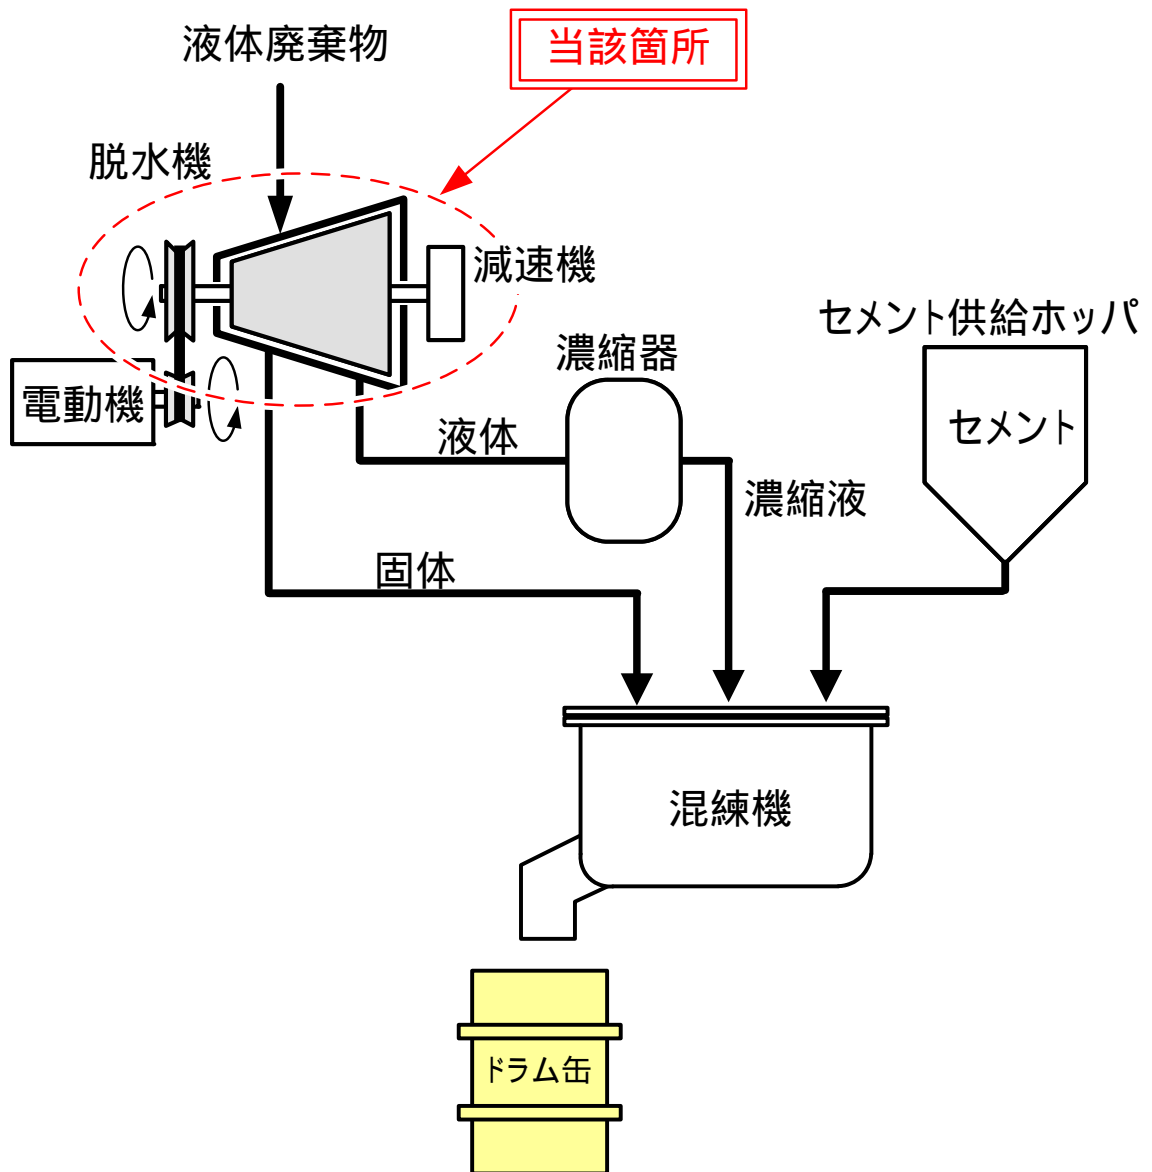



## 用語の解説

### セメント固化装置

洗濯排水や機器点検時の排水等、管理区域内で発生した液体廃棄物を濃縮し、混練機でセメントと混ぜ、ドラム缶に詰めて固化する設備。

### セメント固化装置脱水機

液体廃棄物（機器の点検等に伴って発生した廃液）を固形分と液体分に分離するもの。

### ハンドターニング

ポンプ等の回転体に異常がないことを確認するために手動で回転させること。

# 周辺環境放射線調査結果

(県環境放射線テレメータ装置により確認)

平成24年3月21日(水)

(単位：ナグレイ/時)

測定局	時刻	測定値(シンチレーション検出器)					平常の変動幅の最大値	
		14:20	14:30	14:40	14:50	15:00	降雨時	降雨時以外
愛媛県	モニタリングステーション(九町越)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	4.6	1.9
	九町モニタリングポスト	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	4.8	2.5
	湊浦モニタリングポスト	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	3.7	1.6
	伊方越 モニタリングポスト	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	4.6	2.2
	川永田 モニタリングポスト						5.1	2.7
	豊之浦 モニタリングポスト	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	4.3	1.4
	加周モニタリングポスト	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	5.4	3.0
	大成モニタリングポスト	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3.6	2.2
四国電力(株)	モニタリングステーション	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	4.1	1.7
	モニタリングポストNo.1	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	4.4	1.6
	モニタリングポストNo.2	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	4.5	1.6
	モニタリングポストNo.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	4.6	1.5
	モニタリングポストNo.4						4.4	1.6

降雨の状況：有・無

伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

(参考)

1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。

「平常の変動幅」は、過去2年間(平成18、19年度)の測定値を統計処理した幅(平均値±標準偏差の3倍)としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。

2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。

例えば、線量率約20ナグレイ/時の地点では、1年間に約0.14ミリシーベルト(ミリはナノの100万倍を表す)の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のX線検診を1回受けた場合の4分の1程度の量です。

(放射線量の例)

